

ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

สมการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

1. สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เมื่อตัวนำทั้งหลายที่พันอยู่บนอาร์เมเจอร์เคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือขั้วแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในตัวนำเหล่านั้น ถ้ากำหนดให้

n = ความเร็วของอาร์เมเจอร์ (รอบ/วินาที)

N = ความเร็วของอาร์เมเจอร์ (รอบ/นาที)

P = จำนวนขั้วแม่เหล็ก (ขั้ว)

ϕ = สนามแม่เหล็กต่อขั้ว (เวเบอร์)

Z = จำนวนตัวนำทั้งหมดในอาร์เมเจอร์ (ตัว)

A = จำนวนทางขนานของอาร์เมเจอร์ (ทางขนาน)

E_g = แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำทั้งหมดในอาร์เมเจอร์ (โวลต์)

$$\text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น} = \frac{d\phi}{dt} \text{ โวลต์}$$

$$\text{จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดตัวนำหนึ่งตัวในหนึ่งรอบ} \quad d\phi = \phi P \text{ เวกเกอร์}$$

$$\text{จำนวนรอบต่อวินาที} \quad = N/60$$

$$\text{เวลาที่ใช้ไปในหนึ่งรอบ} \quad dt \quad = 60/N \text{ วินาที}$$

จากกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ แทนค่า และ ลงในสมการ $d\phi$ และ dt

$$\begin{aligned} \text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งตัวนำ} &= \frac{\phi P}{60/N} \\ E &= \frac{\phi P}{60/N} \end{aligned}$$

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ

$$\text{จำนวนทางขนาน} \quad = 2$$

$$\text{จำนวนตัวนำที่ต่ออนุกรมกัน} \quad = Z/2$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / หนึ่งทางขนาน} &= \frac{\phi P N}{60} \times \frac{Z}{2} \\ E &= \frac{\phi Z P N}{120} \end{aligned}$$

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลป

จำนวนทางขนาน = p

จำนวนตัวนำที่ต่ออนุกรมกัน = Z / P

$$\begin{aligned} \therefore \text{เคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / หนึ่งทางขนาน} &= \frac{\phi PN}{60} \times \frac{Z}{P} \\ E &= \frac{\phi ZN}{60} \end{aligned}$$

ดังนั้น สูตรทั่วไปของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

$$E = \frac{\phi ZN}{60} \times \frac{P}{A}$$

กำหนดให้

$A = 2$ เมื่อเป็นแบบเวฟ

$A = P$ เมื่อเป็นแบบแลป

2. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Efficiency)

หมายถึง อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายออกมา (Output Power : P_o) ต่อ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Input Power : P_i)

$$\text{ประสิทธิภาพ } (\eta) = \frac{P_o}{P_i} \times 100$$

กำหนดให้ $P_i = P_o + \text{losses}$

3. การสูญเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Losses)

การสูญเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก. Stray Power Losses (P_{stray})

Stray Power Losses เป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียขณะที่อาร์เมเจอร์หมุนแบ่ง ได้เป็น 2 ชนิด คือ


- การสูญเสียทางกล (P_{mech} , Mechanical Loss) ได้แก่ การสูญเสียเนื่องจาก ความฝืด (P_{friction} , Friction Loss) และการสูญเสียเนื่องจากแรงต้านของลม (P_{wind} , Wind age Loss)
- การสูญเสียในแกนเหล็ก (P_{core} , Core Loss) ได้แก่ การสูญเสียเนื่องจาก ฮีสเตอร์รีซิส (P_{hys} , Hysteresis Loss) และการสูญเสียเนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (P_{eddy} , Eddy Current Loss)

ข. Copper Losses (P_{copper})

ขณะที่อาร์เมเจอร์หมุนจะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้า และเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียในขดลวดตัวนำในรูปของความร้อน ซึ่งเราเรียกว่าการสูญเสียในขดลวดทองแดง


Copper loss เกิดได้ 2 ตำแหน่ง คือ

- (1) ในขดลวดอาร์เมเจอร์ (P_{arm})
- (2) ในขดลวดสนามแม่เหล็ก (P_{field})

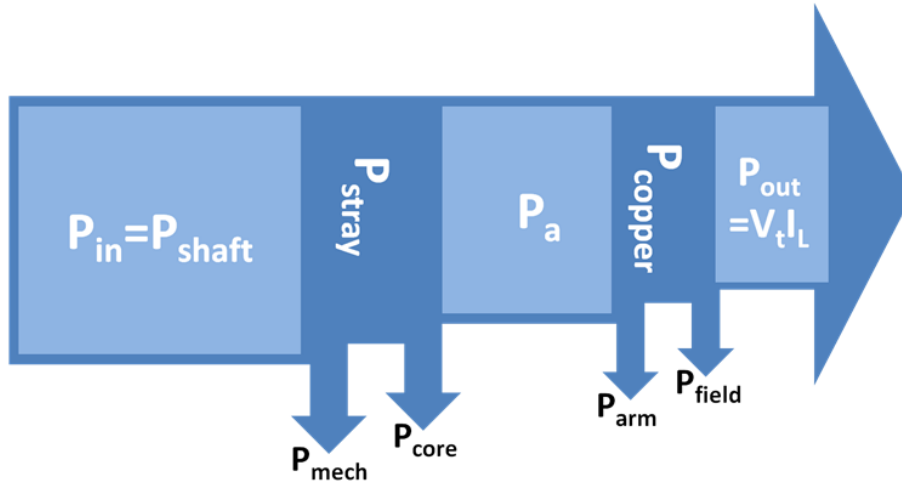

ตัวอย่างที่ 3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงแบบผสมต่อแบบ Long- Shunt มีพิกัด 30 kW 250 V ความต้านทานอาร์เมเจอร์ 0.2Ω ความต้านทานของซีรีส์ฟิลด์ 0.1Ω ความต้านทานของชั๊นท์ฟิลด์ 150Ω ในขณะที่เครื่องกำเนิดจ่ายโหลดเต็มพิกัด จงคำนวณหาค่า

- ก) กระแสที่ไหลในอาร์เมเจอร์
- ข) แรงดันตกคร่อมแปรงถ่าน
- ค) แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น
- ง) ค่ากำลังสูญเสียที่เกิดจากขดลวดทองแดงทั้งหมด
- จ) ถ้าค่ากำลังสูญเสียในแกนเหล็กเท่ากับ 500 W และค่าสูญเสียทางกลเท่ากับ 746 W ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้เท่าไร

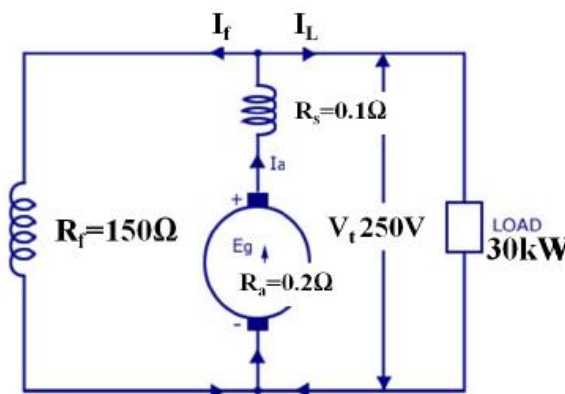

วิธีทำ

ก) กระแสที่ไหลในอาร์มเจอร์ $I_L = \frac{P_o}{V_t} = \frac{30\text{kW}}{250\text{V}} = 120\text{A}$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{150} = 1.66\text{A}$$

$$I_a = I_L + I_f = 120 + 1.66 = 121.66\text{A} = 1.66\text{A}$$

ข) แรงดันคร่อมแปรงถ่าน $= V_t + I_a R_s$
 $= 250 + (121.66 \times 0.1)$
 $= 262.16\text{V}$

ค) แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น

$$E = \text{แรงดันตกคร่อมแปรงถ่าน} + I_a R_a$$
$$= 262.16 + (121.66 \times 0.2)$$
$$= 286.49\text{V}$$

ง) ค่า copper loss ที่อาร์มเจอร์

$$P_{arm} = I_a^2 R_a$$
$$= (121.66)^2 \times 0.2$$
$$= 2,960.23\text{W}$$

ค่า copper loss ที่ซีรีส์ฟิลด์

$$P_{se} = I_a^2 R_s$$
$$= (121.66)^2 \times 0.1$$
$$= 1,480.11\text{W}$$

ค่า copper loss ที่ชั๊นท์ฟิลด์

$$P_{sh} = I_f^2 R_f$$
$$= (1.66)^2 \times 150$$
$$= 413.34\text{W}$$

ดังนั้น copper loss ทั้งหมด

$$P_{copper} = 2,960.23\text{W} + 1,480.11\text{W} + 413.34\text{W}$$
$$= 4,853.68\text{W}$$

$$\begin{aligned}
 \text{จ) ถ้าค่าสูญเสียทั้งหมด} &= 4,853.68W + 500W + 746W \\
 &= 6,099.68W \text{ หรือ } 6.09968 \text{ kW} \\
 \text{กำลังอินพุต} &= \text{กำลังเอาต์พุต} + \text{ค่าสูญเสียทั้งหมด} \\
 &= 30kW + 6.09968 \text{ kW} \\
 &= 36.09968 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า } \eta &= \frac{P_o}{P_i} \times 100 \\
 &= \frac{30kW}{36.09968 \text{ kW}} \times 100 \\
 &= 83.10\%
 \end{aligned}$$
